BNL での活動

糠塚元気 (RBRC), 下村真弥 (奈良女)

BNL での活動

• 理研から ROC 4 枚(SE2, NW5, SE4, #21)を受け取りました




- ROC SE3 の発見
- ROC #18 の修理
- ROC の slow control 用 TLK チップの交換
- ラダーテスト
- LV GUI について

ROC の slow control 用 TLK チップ交換

方針:チップ交換で改善しそうな ROC を優先して渡す。 すでにバレルに組み込んで問題なく動いたものは後回し。

- 2023/01/09 朝:以下の ROC を Joe に渡した
 - NW2: East barrel, South side, いくつかのポートでデータが取れていないが 7 ラダー同時運転ができた
 - SE0: East barrel, South side, 7 ラダー同時運転ができたが、調子の悪いポートがありそう
 - 9: slow control のファイバーラッチがうまくいかない。 理研へ送ることになっていたが、先に TLK チップを交換する
 - NE1 → #18: (East barrel, North side), 7 ラダー同時運転ができなかったので、バレルから取り外した
- 2023/01/13: #18 の交換が終わったが、表面の電源コネクタ周りにかなりの熱が加わった形跡があった

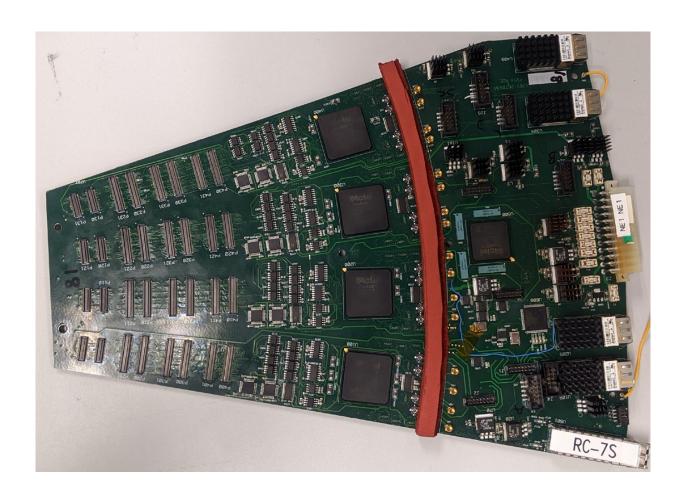






J1A はコネクタが溶けて ケーブルが刺さらない

ROC の slow control 用 TLK チップ交換

- 2023/02 第 1 週
 - Joe がチップ交換にそれなりの時間を割いてくれる予定

ROC #18 の修理

J1Aポートのコネクタを見つけたので購入手続き中

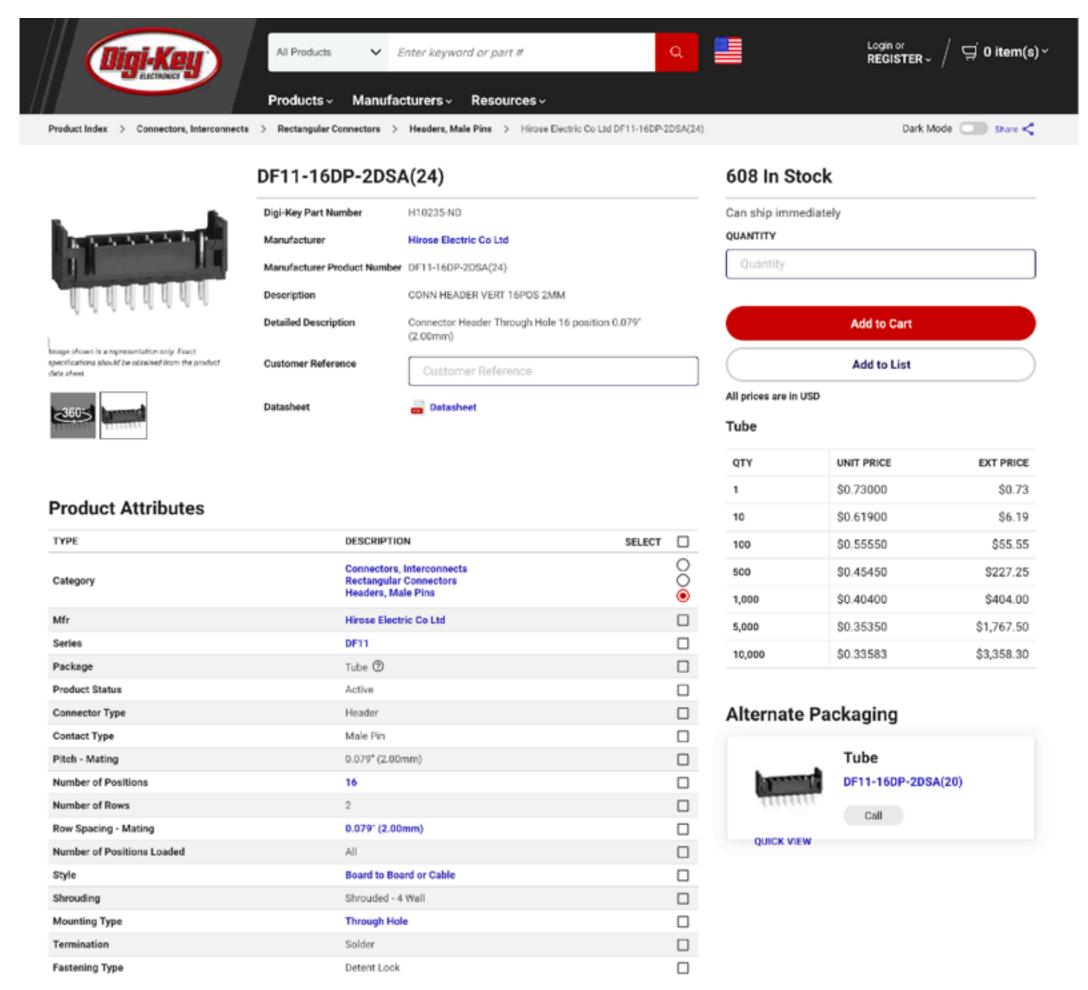

https://www.digikey.com/en/products/detail/hirose-electric-co-ltd/DF11-16DP-2DSA-24/934353


ROC SE3 の発見


経緯

- ROC SE3 は Raul のテストベンチで使用していた(2022/11 中旬まで)
- ROC 電源の設定がある時点で間違った値(5 V 程度にすべきが 17 V かかってた)が設定され、opt isolator 用のレギュレーターが壊れた
- Rachid と Raul で相談し、Instrument Devision の Joe に修理を依頼した(2022/11~12 のあいだ?)
- 2023/1/30 に SE3 が修理から戻ってきて、「発見」された

今後:状態が良いはずなのでバレルに組み込んで使ってみる。


ラダーテスト配線のまとめ

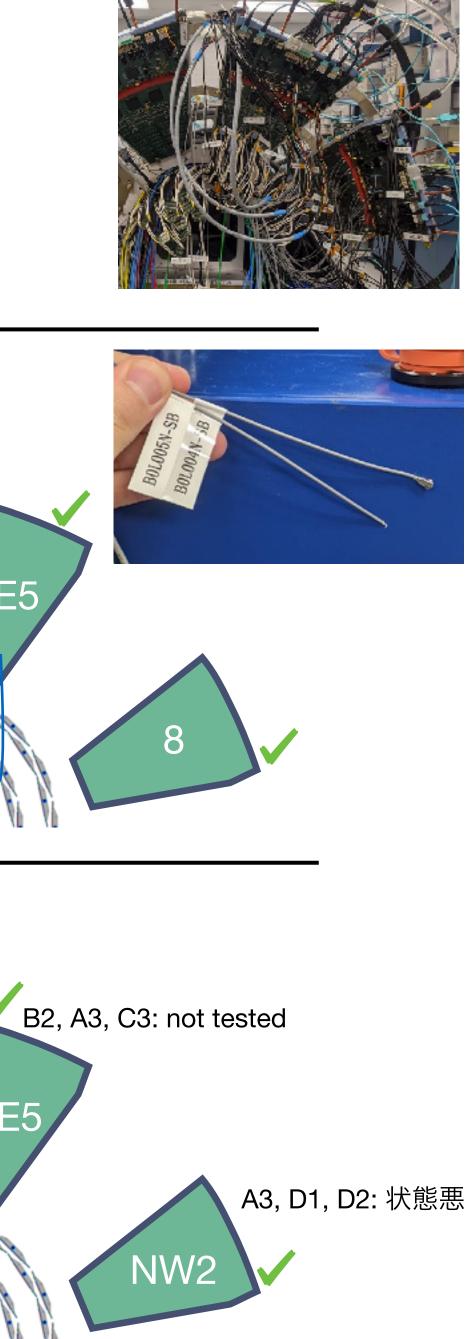

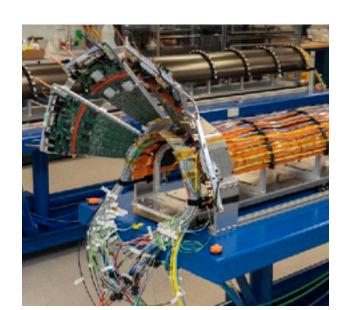

SE3


North

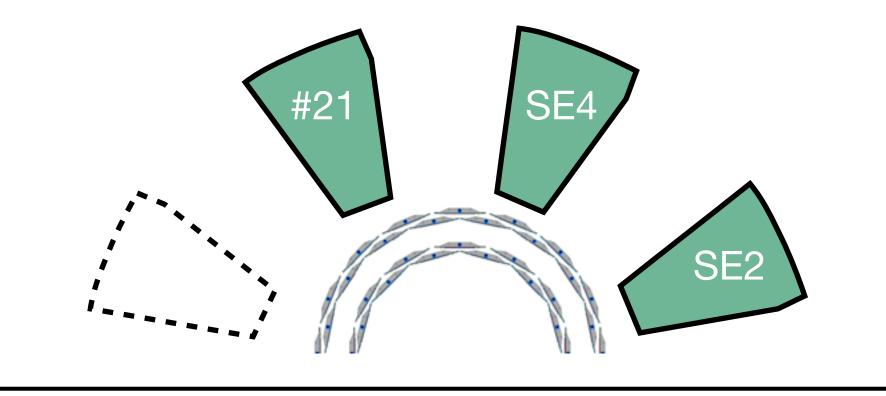


25 cm μ-coax.

West



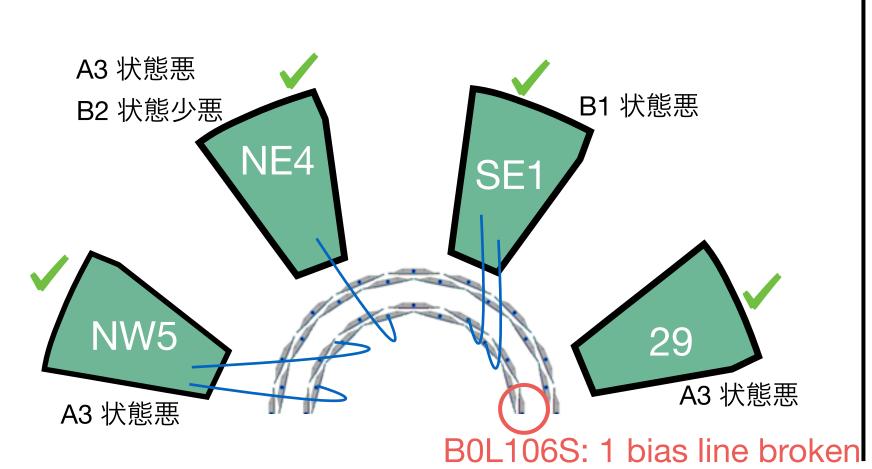

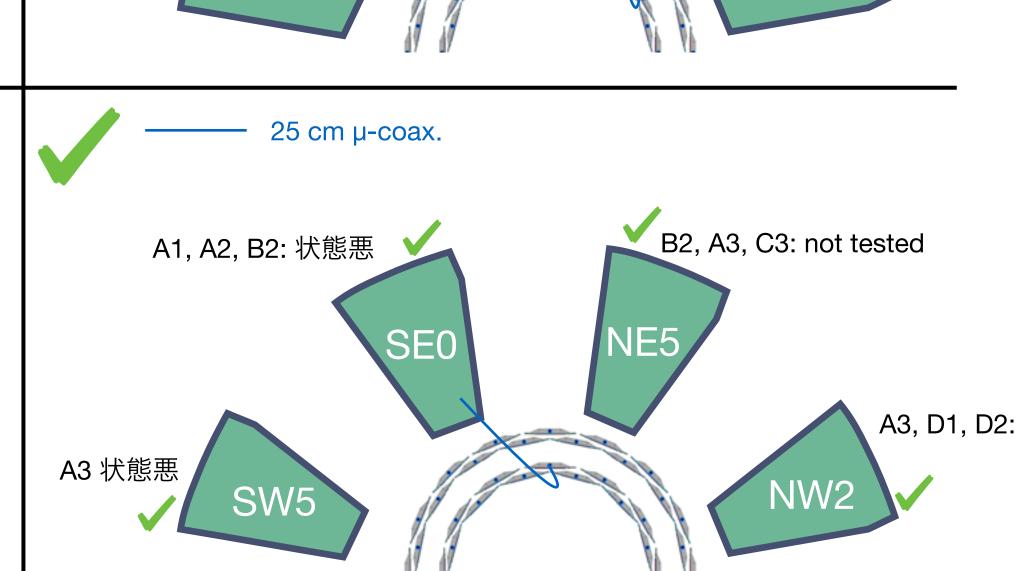

East

25 cm μ-coax.

ROC ポートの動作状況は確認中......

NE2

NW1

LV GUI 62017

Steve が IR のラックに入っている LV 用モジュールをコントロールしようと色々やっている Ignition のアプリを動かす(開発はできない)方法を習った

